セラミックメタルハライドランプ

セラルクス®T（G12口金形）35W・70W・150W

※ 150W は P1335 に掲載しています。

優れた性能を コンパクトボディの中に

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。
コンパクトで、E26口金タイプとポテンシャルは同等。

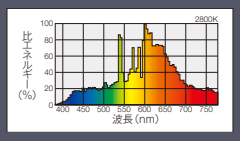

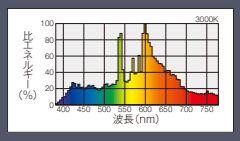

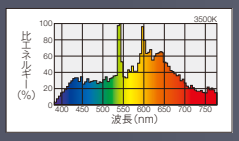

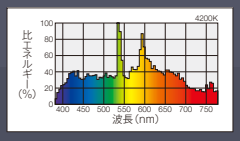

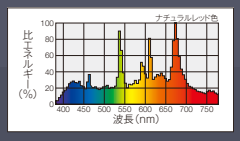

用途
- 商業空間のベース照明、スポット、アクセント照明
- 都市空間のエクステリア照明

■セラルクスT（G12口金形）　高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ

種類			ランプ点灯方向	形式	希望小売価格(税抜)	梱包数	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	全光束(ℓm)	相関色温度(K)	平均演色評価数	定格寿命(時間)	ランプ効率(ℓm/W)	寸法(mm)・口金
35W（電子安定器専用）	電球色	透明形	任意	MT35CE-LW/G12	¥9,500	24	85	0.46	3300	3000	Ra90	12000	85	φ15max 103max 56 G12
	温白色		任意	MT35CE-WW/G12	¥9,500	24	85	0.46	3300	3500	Ra90	12000	85	
	白色		任意	MT35CE-W/G12	¥9,500	24	85	0.46	3300	4200	Ra90	12000	85	
	ナチュラルレッド色		任意	MT35CE-NR/G12	¥9,500	24	85	0.46	3150	3600	Ra90	12000	81	
70W（電子安定器専用）	暖白色	透明形	任意	MT70CEH-L/G12	¥10,000	24	85	0.86	6600	2800	Ra92	12000	90	φ20max 103max 56 G12
	電球色		任意	MT70CEH-LW/G12	¥10,000	24	85	0.86	7500	3000	Ra90	15000	103	
	温白色		任意	MT70CEH-WW/G12	¥10,000	24	85	0.86	7700	3500	Ra90	15000	105	
	白色		任意	MT70CEH-W/G12	¥10,000	24	85	0.86	7500	4200	Ra94	15000	103	
	ナチュラルレッド色		任意	MT70CE-NR/G12	¥10,000	24	85	0.86	6600	3600	Ra92	12000	90	

ランプ点灯方向
（口金を中心とした角度）
部は要プロテクタで点灯可
※点灯方向は任意ですが、水平点灯時は垂直点灯時より色温度が低くなります。

任意
任意※

万一のガラス球破損に備えて、器具の前面をガラスで覆った器具、又は密閉形器具をご使用ください。

ランプの注意事項
■特性は 100 時間値を示します。
■P1443、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

ご使用上の注意

- 専用の照明器具、安定器を組合せてご使用ください。他の照明器具（白熱ランプ用など）は使用しないでください。なお、屋外用の適合器具は防雨形の密閉構造となっています。
- 周囲温度は、－10～＋40℃の範囲内でご使用ください。
- 点灯後、光束や光色が安定するまでの時間は、約10分です。
- 再始動時間は、約15分です。照明器具の構造、設置場所の環境によっては、ランプの冷却に要する時間が異なり必要な時間も変化いたします。
- ランプ個々に若干の光色（相関色温度）のばらつきが見られる場合があります。
- 5%以上の急激な電圧降下がある場合、ランプの立消えが起こることがあります。
- 照明器具の前面ガラスやランプの外球が破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害や、破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。
- ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。点灯中及び消灯直後のランプは、高温のため、やけどの危険があります。
- ランプの寿命末期現象
  ランプの異常状態で、そのまま点灯を継続しますと、過熱により安定器に支障をきたしたり、ランプ破損を起こすおそれがあります。この現象は、ランプの寿命末期に稀にみられます。ランプが寿命末期になり、点滅の繰返しや変色状態など、異常な状態を確認しましたら、速やかなランプ交換をお願いします。なお、寿命末期現象にかかわらず、ランプ異常を確認するため週に1度は消灯してください。
- 連続点灯の場合は、1週間に1度、15分以上消灯し、再度スイッチを入れたときにランプが正常に再点灯するか確認してください。ランプ寿命末期には、ランプ電流が増加した状態で点灯することがありますので、明るさや光色の変化なども併せて確認してください。そのまま使用しますと安定器の温度が高くなり、安定器故障のおそれがあります。

UV CUT COATING…UV カットコーティング処理にて UV を約 90%カット

※表示価格には消費税は含まれておりません。